

Progetto di:  
"Restauro e adeguamento funzionale di Palazzo Ricca"  
PNRR - M5 C2 L2.1 - Rigenerazione Urbana  
Progetto di Fattibilità Tecnico Economica

UBICAZIONE - Isolato Via Bixio Via Marsala Via Carlo Alberto - VITTORIA

TAVOLA 4 - ARCHITETTONICO  
Stato di rilievo e mappatura del degrado delle superfici materiche

Planimetria Piano Primo a quota +5.40 - Scala 1:100



DATA - Aprile 2023

PROGETTO

vincenzo pitruzzello architetto  
Via Cavour 465 - 97019 Vittoria RG  
T 0932 864615 - M 338 3836618

RUP  
arch. Gioacchino Sortino

Collaboratori esterni

Rosario Cappello Ingegnere - Gianni Iacono Geologo - Danilo Busacca Architetto - Salvatore Intoci Geometra

## LEGENDA della MAPPATURA del DEGRADO della pavimentazione esistente e sintetica METODOLOGIA DI INTERVENTO

- H** Degrado della superficie pavimentata - Pavimentazione in cemento grezzo e basole dissestate nelle rimesse a piano terra - rialzato  
Metodologia d'intervento - Eliminazione dei salti di quota esistenti e rifacimento del massetto sottopavimento per la nuova pavimentazione in pietra pece ed integrazioni localizzate nelle altre superfici dissestate.
- I** Degrado della superficie pavimentata - Pavimentazione in marmo Botticino e piastrelle di cemento nell'androne scala principale  
Metodologia d'intervento - Pulitura e stuccatura delle fughe con parziale integrazione della pavimentazione mancante. Levigatura dell'androne scala, i gradini e i pianerottoli. Rimozione delle piastrelle in cemento e sostituzione con marmo Botticino.
- L** Degrado della superficie pavimentata - Pavimentazione assente a causa di atti vandalici o trafugata  
Metodologia d'intervento - Previo consolidamento delle volte e dei rifianchi mediante la realizzazione di frenelli e massetto armato, si provvederà alla posa in opera di nuova pavimentazione in terracotta smaltata a tinta unica.
- M** Degrado della superficie pavimentata - Sale a piano nobile  
Metodologia d'intervento - Previo consolidamento delle volte e dei rifianchi mediante la realizzazione di frenelli e massetto armato, si provvederà al recupero della pavimentazione esistente e all'integrazione di quella mancante in graniglia di cemento a tinta neutra
- N** Degrado della superficie pavimentata - Pavimentazione originaria integra in calcare duro con intarsi in pietra pece  
Metodologia d'intervento - Pulitura mediante rimozione di depositi superficiali coerenti mediante accurato lavaggio delle superfici con spazzolini e spazzole di saggina, irroratori e spugne. Per incrostazioni e macchie, si utilizzeranno irroratori con impianto di nebulizzazione di acqua o acqua e aria. Stuccatura e microstuccatura eventuale nei casi di fessurazioni e fratturazioni.
- O** Degrado della superficie pavimentata - Pavimentazione del giardino pensile e della terrazza sommitale  
Metodologia d'intervento - Diserbo e rimozione della pavimentazione esistente. Consolidamento della terrazza giardino e rifacimento del sottofondo mediante vespaio drenante. La pavimentazione sarà prevista con lastre di cotto siciliano disposte a spina di pesce. Ove possibile si manterranno le orlature all'interno delle quali è previsto un manto erboso. Nella terrazza sommitale a quota lucernaio, sarà rimossa la guaina impermeabilizzante e si provvederà alla pavimentazione previo ripristino del sottofondo.
- X** Degrado della superficie pavimentata - Demolizioni di tramezzi, eventuali tamponamenti, copertura a tetto e altri interventi previsti in progetto  
Metodologia d'intervento - Demolizioni di varia natura, da eseguire nell'edificio, ed in specifico tramezzature e tamponamenti interni realizzati nel corso degli anni. Predisposizione del vano ascensore. Rimozione dei gradini del portale di ingresso, di via Marsala e di via C. Alberto. Rimozione dell'intera copertura a tetto esistente. La campitura gialla identifica rimozioni e demolizioni generalizzate previste in progetto.

